

VISTORIA TÉCNICA DE OBRA – REQUALIFICAÇÃO PRAÇA DA
CATEDRAL DIOCESANA DIVINO ESPÍRITO SANTO

INCOFORMIDADES GERAIS

1. Instalação de ladrilhos hidráulicos de 30x30 cm, e no orçamento e no memorial descritivo é 40x40 cm;



2. Os ladrilhos não estão nivelados, tendo muitos lugares com ondulações;



3. O ladrilho vermelho deveria ser 40x40 cm e foi instalado 30x30 cm, o mesmo possui apenas uma camada fina de pigmentação, quando foi lavado houve um desbotamento muito grande, sendo preciso uma nova pintura;



4. As grelhas dos bicos dos jatos d'água deveriam ser 40x40 cm para que tudo ficasse simétrico, os mesmos estão assimétricos entre eles, alguns tem 55x55cm outros 58x58cm, estão desalinhados na vertical e horizontal; Não atende os espaçamentos do projeto e também o comprimento do projeto;



5. Os bicos não estão centralizados com o centro das grelhas, dificultando que o jato alcance a altura esperada;




6. Não há nenhum tipo de acabamento interno dentro das caixas dos bicos;

7. Não foi instalado as grelhas nas bordas da fonte;



8. Existe muitos pontos onde as grelhas estão com ressalvas, que podem provocar acidentes e com muitas emendas improvisadas;



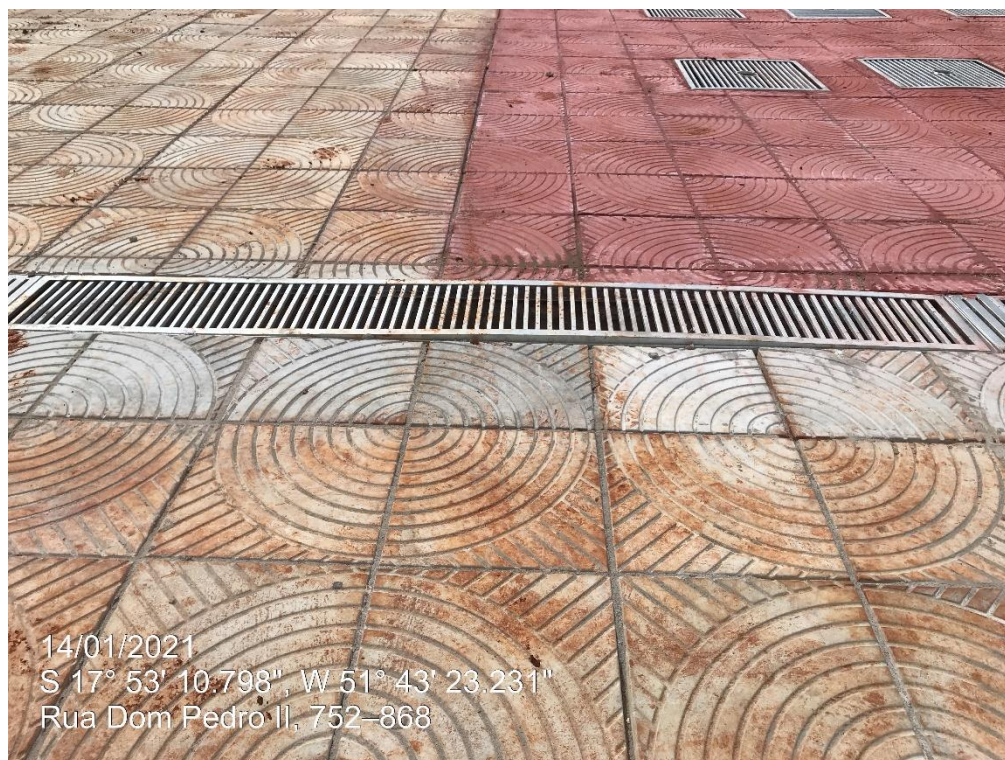



9. Restaurar todas as calçadas quebradas para passagem dos eletrodutos;



10. Regularizar o mais rápido possível os rasgos para passagem dos eletrodutos;



11. Possui muitas caixas elétricas quebradas;



12. Na casa de máquinas há infiltração nas paredes e no teto;



13. Não foi feita a impermeabilização com manta asfáltica e proteção mecânica na laje da casa de máquinas;



14. Falta finalização do reboco e retirada de formas e entulhos na casa de máquinas;



15. Base das bombas improvisadas com ladrilho e bloco de concreto;



16. Má instalação da eletrocalha;

17. Instalações hidráulicas não finalizadas;

18. Não foi executada base para caixa d'água prevista em projeto, as mesmas estão instaladas direto no piso;




19. A escada marinheiro não está chumbada corretamente;
20. A calçada externa da fonte não foi refeita, sendo assim existe um saldo das mesmas;

21. A pintura executada na calçada da fonte não é epóxi;



22. Deverá ser refeita parte da calçada executada, pois a mesma já cedeu;

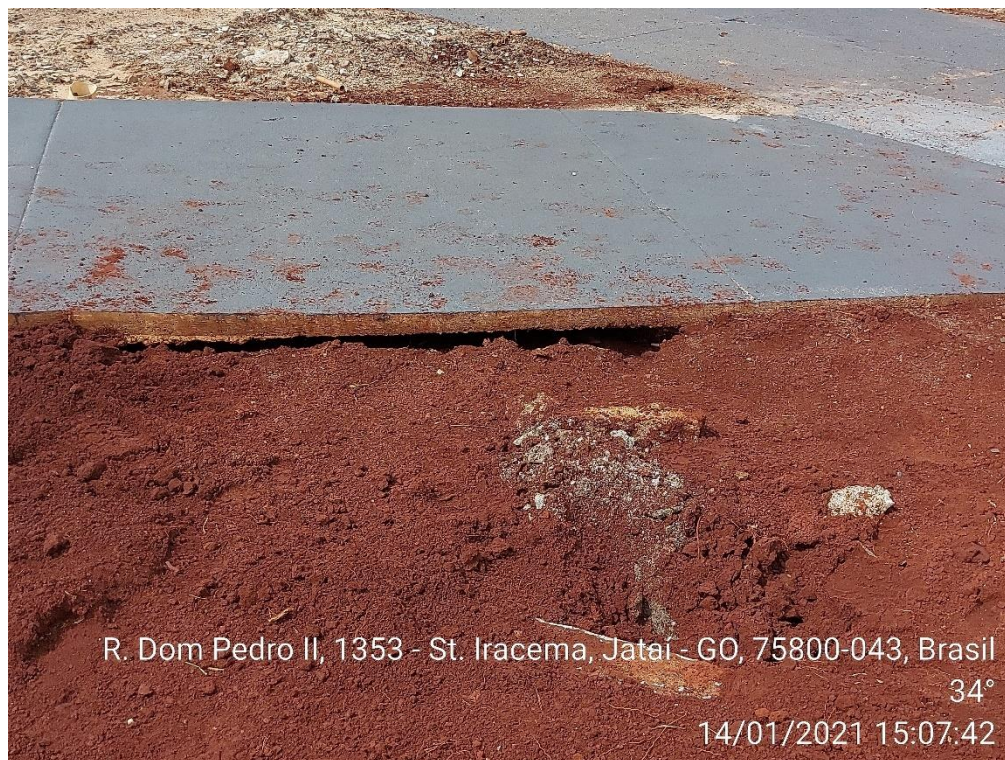

23. Houve alteração na locação da casa de máquinas sem anuência da fiscal, sendo assim há saldo de instalações hidráulicas.

24. A laje da casa de máquinas está sobressaindo o nível da calçada, foi acordado para que ficasse no nível inferior para que plantasse a grama em cima e tirasse a visão da casa de máquinas;



25. Com a alteração da casa de máquinas de lugar, não foi possível seguir fielmente o projeto de paisagismo, sendo assim ficou determinado para que as palmeiras do canteiro interno junto a fonte, fossem plantadas no mesmo alinhamento das palmeiras dos corredores, avançado dentro do ladrilho hidráulico;

26. O corredor de beijo turco está previsto apenas 80cm o mesmo possui 2m, ele deverá ser todo preenchido sem que faça aditivo;



27. De acordo com nota fiscal apresentada, vieram 16 quaresmeiras roxas, sendo que deveriam ser 8 brancas e 8 rosas, a altura também não atende o contrato, de 2 a 4 m, elas estão com 1,50 m; A resedá rosa também não atende a altura contratada, de 2 a 4 m, sendo de 1,50m;
28. Apresentar comprovação de uso de bicos de jatos d'água verticais GUESA cibernético oscilante e projetor GHESA PL1.

CONCLUSÃO:

Solicitamos apresentação de soluções técnicas o mais rápido possível a fim de sanar tais inconformidades apresentadas, considerando que

todas citadas não estão de acordo com os serviços ora contratados, sob pena de sanções contratuais.

Jataí, 15 de janeiro de 2021.



Karoll Bardhott S. A. de Faria
Engenheira Civil
CREA -RNP 1014353335 D-GO
CPF 028.920.681-26

Secretaria de Obras e Planejamento Urbano
Eng.^a Civil Karoll Bardhott S. A. Faria
Fiscal da Obra

ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
Eng.º Civil Nelson Ribeiro Spindola
Responsável Técnico